

LoRaWAN® Controller

UC50x-Serie

Benutzerhandbuch



Sicherheitshinweise

Milesight übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

- ❖ Das Gerät darf in keiner Weise umgebaut werden.
- ❖ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen mit offener Flamme auf.
- ❖ Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unterhalb/oberhalb des Betriebsbereichs liegt.
- ❖ Achten Sie darauf, dass beim Öffnen keine elektronischen Bauteile aus dem Gehäuse fallen.
- ❖ Bitte setzen Sie die Batterie korrekt ein und vermeiden Sie ein falsches oder verkehrtes Modell.
- ❖ Stellen Sie sicher, dass beide Batterien beim Einlegen neu sind, da sonst die Lebensdauer der Batterien verkürzt wird.
- ❖ Das Gerät darf niemals Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden.

Konformitätserklärung

Die UC50x-Serie entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der CE, FCC und RoHS.



Copyright © 2011-2022 Milesight. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Informationen in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Daher darf keine Organisation oder Einzelperson ohne schriftliche Genehmigung von Xiamen Milesight IoT Co., Ltd. dieses Benutzerhandbuch ganz oder teilweise kopieren oder reproduzieren.



Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich
bitte an den technischen Support von
Milesight:
E-Mail: iot.support@milesight.com Tel.: 86-
592-5085280
Fax: 86-592-5023065
Adresse: Gebäude C09, Software Park III, Xiamen
361024, China

Revisionsverlauf

Datum	Dokumentversion	Beschreibung
9. Dezember 2021	V 2.0	Erstversion basierend auf Hardware 2.0
16. Juni 2022	V 2.1	Update 3.3V-Leistungsausgabefunktion

Inhalt

1. Produkteinführung	4
1.1 Übersicht.....	4
1.2 Funktionen.....	4
2. Hardware Einführung	4
2.1 Packliste	4
2.2 Hardware-Übersicht.....	5
2.3 Interne Schnittstellen.....	6
2.4 Abmessungen.....	7
3. Hardware-Schalter	7
4. Bedienungsanleitung	7
4.1 Anmelden in der ToolBox.....	7
4.1.1 NFC-Konfiguration.....	8
4.1.2 USB-Konfiguration.....	8
4.2 LoRaWAN-Einstellungen.....	9
4.3 Schnittstelleneinstellungen.....	12
4.3.1 RS485-Einstellungen.....	13
4.3.2 RS232-Einstellungen.....	16
4.3.3 GPIO-Einstellungen.....	17
4.3.4 AI-Einstellungen.....	19
4.4 Wartung.....	20
4.4.1 Upgrade.....	20
4.4.2 Sicherung	21
4.4.3 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	23
5. Installation	23
6. Milesight IoT Cloud-Verwaltung	24
7. Geräte-Nutzlast	26

1. Produktvorstellung

1.1 Übersicht

Die UC50x-Serie ist ein LoRaWAN®-Controller, der zur Datenerfassung von mehreren Sensoren verwendet wird. Er verfügt über verschiedene E/A-Schnittstellen wie analoge Eingänge, digitale Eingänge, digitale Ausgänge, serielle Schnittstellen usw., die die Bereitstellung und den Austausch von LoRaWAN®-Netzwerken vereinfachen.




Die UC50x-Serie lässt sich einfach und schnell über NFC oder einen kabelgebundenen USB-Anschluss konfigurieren. Für Außenanwendungen bietet sie eine Solar- oder integrierte Batteriestromversorgung und ist mit einem Gehäuse der Schutzklasse IP67 und M12-Steckverbindern ausgestattet, um sich vor Wasser und Staub in rauen Umgebungen zu schützen.

1.2 Merkmale

- Einfacher Anschluss mehrerer kabelgebundener Sensoren über GPIO/AI/RS232/RS485-Schnittstellen
- Große Übertragungsreichweite von bis zu 15 km bei Sichtverbindung
- Wasserdichtes Design mit IP67-Gehäuse und M12-Steckern
- Solarbetrieb und integrierter Akku optional
- Schnelle drahtlose Konfiguration über NFC
- Kompatibel mit Standard-LoRaWAN®-Gateways und Netzwerkservern
- Schnelle und einfache Verwaltung mit der Milesight IoT Cloud-Lösung

2. Hardware-Einführung


2.1 Packliste

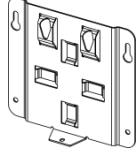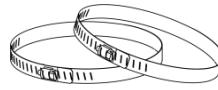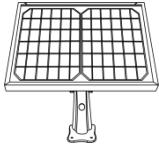				
1 × UC50x-Gerät	2 × Datenkabel (30 cm)	1 × Montagehalterung	4 × Wandbefestigungssätze	2 × Schlauchschenlen
				
1 × Befestigungsschraube	1 × Kurzanleitung	1 × Garantiekarte		1 × Solarpanel-Kit (optional)




Sollte eines der oben genannten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

2.2 Hardware-Übersicht

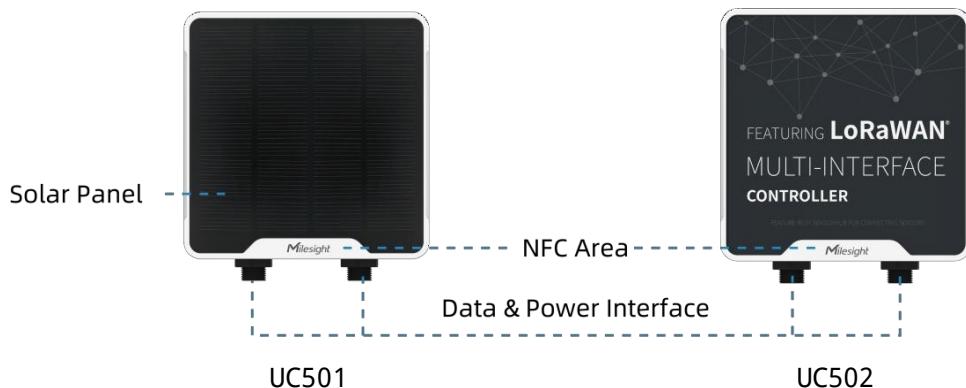


Datenschnittstelle 1:

Pin	Beschreibung
1	5 V/9 V/12 V OUT (umschaltbar)
2	3,3 V OUT
3	GND
4	Analogeingang 1
5	Analogeingang 2
6 ^{①②}	5-24 V DC IN

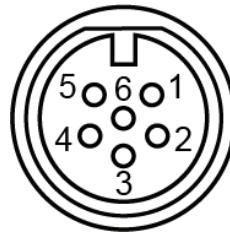

Datenschnittstelle 2:


Pin	Beschreibung	
1	5 V/9 V/12 V OUT (umschaltbar)	
2	3,3 V OUT	
3	GND	
4	GPIO1	
5	GPIO2	
6	RS232/RS485 (umschaltbar)	
7		
8	Reserviert	
Pin	RS232	RS485
6	TXD	A
7	RXD	B

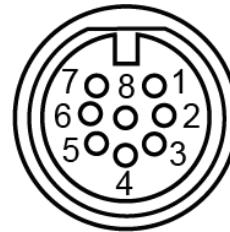

① Wenn sowohl eine externe Gleichstromquelle als auch Batterien angeschlossen sind, wird die externe Stromversorgung bevorzugt.

② Beim UC502 kann die DC-Schnittstelle nicht zum Laden der Batterie verwendet werden.

2.3 Interne Schnittstellen

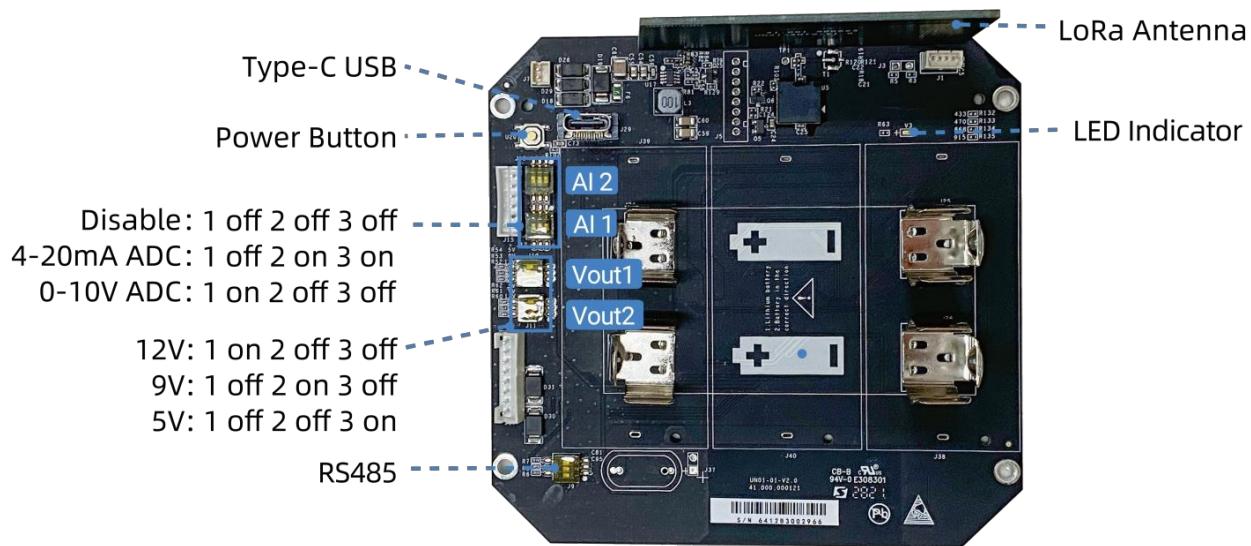

DIP-Schalter:

Schnittstelle	DIP-Schalter
Leistungsabgabe	12 V: 1 ein 2 aus 3 aus 9 V: 1 aus 2 ein 3 aus 5 V: 1 aus 2 aus 3 ein
Analogeingang	4-20 mA ADC: 1 aus 2 ein 3 ein 0-10 V ADC: 1 ein, 2 aus, 3 aus
RS485	120-Ω-Widerstand zwischen A und B hinzufügen: 1 ein, 2 aus, 3 aus 1-kΩ-Pull-up-Widerstand an A hinzufügen: 1 aus, 2 ein, 3 aus 1k Ω Pull-Down-Widerstand an B hinzufügen: 1 von 2 aus 3 ein


Hinweis:

- Analoge Eingänge sind standardmäßig auf 4-20 mA eingestellt, Leistungsausgänge sind standardmäßig auf 12 V eingestellt.
- Der Stromausgang an Schnittstelle 1 dient zur Stromversorgung analoger Geräte, der Stromausgang an Schnittstelle 2 dient zur Stromversorgung von Geräten mit serieller Schnittstelle.

Netzschalter:

Funktion	Aktion	LED-Anzeige
Einschalten	Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.	Aus → On
Ausschalten	Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.	On → Aus
Zurücksetzen	Halten Sie die Taste länger als 10 Sekunden gedrückt.	Blinkt.
Ein-/Aus- Status überprüfen	Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.	Light On: Gerät ist eingeschaltet.
		Licht aus: Gerät ist ausgeschaltet.

2.4 Abmessungen (mm)

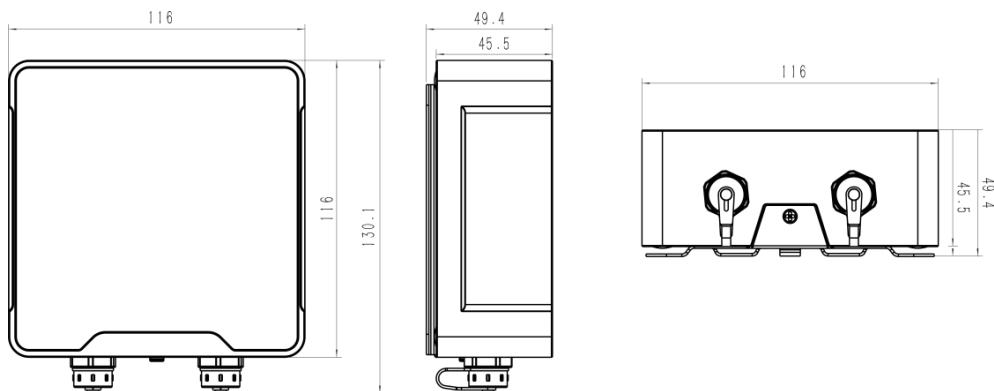


3. Hardware-Schalter

Wenn Sie den analogen Eingang oder den Leistungsausgang der UC50x-Serie verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um den Arbeitsmodus der Hardware-Schnittstelle umzuschalten:

1. Entfernen Sie die Schraubkappen und nehmen Sie die Dachabdeckung ab.
2. Ändern Sie die DIP-Schalter, die sich auf analoge Eingänge und Leistungsausgänge beziehen, wie in [Abschnitt 2.3](#) gezeigt.
3. Setzen Sie die Dachabdeckung wieder auf und schrauben Sie die Schrauben fest.

Hinweis: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die DIP-Schalter ändern.

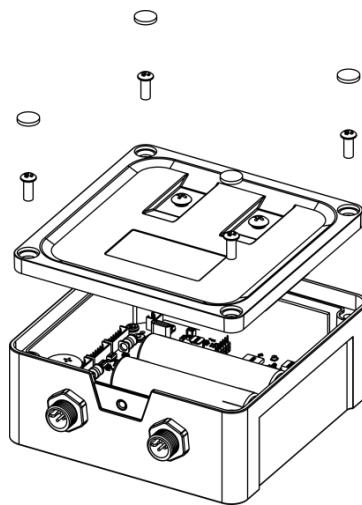

4. Bedienungsanleitung

4.1 Anmeldung in der ToolBox

Die UC50x-Serie kann über NFC oder den Typ-C-Anschluss konfiguriert werden. Wählen Sie einen der beiden Anschlüsse aus, um die Konfiguration abzuschließen.

4.1.1 NFC-Konfiguration

1. Laden Sie die App „Milesight ToolBox“ aus Google Play oder dem Apple App Store herunter und installieren Sie sie.
2. Aktivieren Sie NFC auf Ihrem Smartphone und starten Sie die Milesight ToolBox.
3. Befestigen Sie das Smartphone mit NFC-Bereich am Gerät, um die Geräteinformationen zu lesen.
4. Die grundlegenden Informationen und Einstellungen des Geräts werden in der ToolBox-App angezeigt, wenn es erfolgreich erkannt wurde. Sie können das Gerät lesen und konfigurieren, indem Sie in der App auf „Gerät lesen/schreiben“ tippen. Um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, ist bei der ersten Konfiguration eine Passwortüberprüfung erforderlich. Das Standardpasswort lautet **123456**.




Hinweis:


- 1) Achten Sie auf die Position des NFC-Bereichs Ihres Smartphones und entfernen Sie gegebenenfalls die Schutzhülle.
- 2) Wenn das Smartphone die Konfigurationen nicht über NFC lesen/schreiben kann, halten Sie das Telefon entfernt und versuchen Sie es erneut.
- 3) Die UC50x-Serie kann auch über einen speziellen NFC-Leser konfiguriert werden, der bei Milesight IoT erworben werden kann.

4.1.2 USB-Konfiguration

1. Laden Sie die ToolBox-Software von [der Milesight IoT-Website](#) herunter.
2. Öffnen Sie das Gehäuse des UC50x und verbinden Sie das UC50x über den Typ-C-Anschluss mit dem Computer.

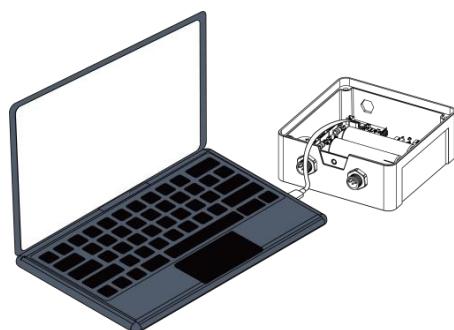

3. Öffnen Sie die ToolBox, wählen Sie als Typ „Allgemein“ aus und klicken Sie dann auf „Passwort“, um sich bei der ToolBox anzumelden. (Standardpasswort: **123456**)

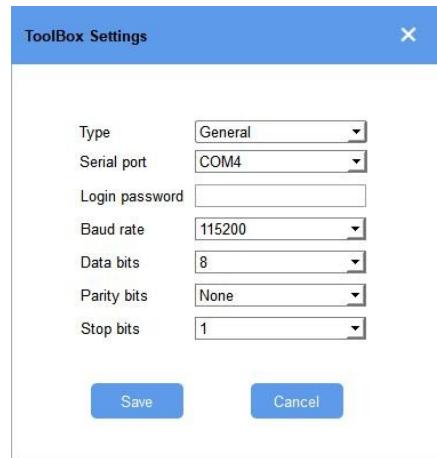

4. Nach der Anmeldung bei der ToolBox können Sie auf „Power On“ (Einschalten) oder „Power Off“ (Ausschalten) klicken, um das Gerät ein- oder auszuschalten und andere Einstellungen zu ändern.

Status >	
Model:	UC501-915
Serial Number:	6412A4304414
Firmware Version:	01.01
Hardware Version:	2.1
Device Status:	Off
Join Status:	-
RSSI/SNR:	-
Battery:	-
Channel Mask:	-
Uplink Frame-counter:	-
Downlink Frame-counter:	-

4.2 LoRaWAN-Einstellungen

Die LoRaWAN-Einstellungen dienen zur Konfiguration der Übertragungsparameter im LoRaWAN®-Netzwerk.

Grundlegende LoRaWAN-Einstellungen:

Gehen Sie zu „**LoRaWAN -> Grundeinstellungen**“ in der ToolBox-Software oder zu „**Einstellungen -> LoRaWAN-Einstellungen**“ in der ToolBox-App, um den Verbindungstyp, die App-EUI, den App-Schlüssel und andere Informationen zu konfigurieren. Sie können auch alle Standardeinstellungen beibehalten.

Device EUI	24E12447
App EUI	24E124C0002A0001
Application Port	85
Working Mode:	Class A
Join Type	OTAA
Application Key	*****
RX2 Date Rate	DR8 (SF12, 500k)
RX2 Frequency	923300000
Spread Factor	(?) SF7-DR3
Confirmed Mode	(?) <input type="checkbox"/>
Rejoin Mode	(?) <input checked="" type="checkbox"/>
Set the number of packets sent	32 packets
ADR Mode	(?) <input checked="" type="checkbox"/>
TXPower	TXPower0-22 dBm

Parameter	Beschreibung
Geräte-EUI	Eindeutige ID des Geräts, die auch auf dem Etikett zu finden ist.
App-EUI	Die Standard-App-EUI lautet 24E124C0002A0001.
Anwendungsport	Der Port, der zum Senden und Empfangen von Daten verwendet wird. Der Standardport ist 85. Hinweis: RS232-Daten werden über einen anderen Port übertragen.
Betriebsmodus	UC501: Klasse A und Klasse C sind verfügbar. UC502: Klasse A.
Verbindungstyp	OTAA- und ABP-Modus sind verfügbar.
Anwendungsschlüssel	Anwendungsschlüssel für OTAA-Modus, Standardwert ist 5572404C696E6B4C6F52613230313823.
Geräteadresse	DevAddr für den ABP-Modus, Standardwert ist die 5-bis 12-Ziffer der SN.
Netzwerksitzungsschlüssel	Nwkskey für den ABP-Modus, Standardwert ist 5572404C696E6B4C6F52613230313823.
Anwendungssitzungsschlüssel	Appskey für den ABP-Modus, Standardwert ist 5572404C696E6B4C6F52613230313823.
RX2-Datenrate	RX2-Datenrate zum Empfang von Downlinks.

RX2-Frequenz	RX2-Frequenz zum Empfang von Downlinks. Einheit: Hz
Spread-Faktor	Wenn ADR deaktiviert ist, sendet das Gerät Daten über diesen Spreizfaktor.
Bestätigter Modus	Wenn das Gerät kein ACK-Paket vom Netzwerkservicer empfängt, sendet es die Daten einmal erneut.
Wiederbeitrittsmodus	Meldeintervall \leq 30 Minuten: Das Gerät sendet alle 30 Minuten eine bestimmte Anzahl von LinkCheckReq-MAC-Paketen an den Netzwerkservicer, um die Konnektivität zu überprüfen. Wenn keine Antwort erfolgt, verbindet sich das Gerät erneut mit dem Netzwerk. Meldeintervall $>$ 30 Minuten: Das Gerät sendet in jedem Meldeintervall eine bestimmte Anzahl von LinkCheckReq-MAC-Paketen an den Netzwerkservicer, um die Konnektivität zu überprüfen. Wenn keine Antwort erfolgt, verbindet sich das Gerät erneut mit dem Netzwerk.
ADR-Modus	Dem Netzwerkservicer wird gestattet, die Datenrate des Geräts anzupassen.
Tx Power	Sendeleistung des Geräts.

Hinweis:

- 1) Bitte wenden Sie sich bei einer größeren Anzahl von Geräten an den Vertrieb, um eine EUI-Liste zu erhalten.
- 2) Bitte wenden Sie sich an den Vertrieb, wenn Sie vor dem Kauf zufällige App-Schlüssel benötigen.
- 3) Wählen Sie den OTAA-Modus, wenn Sie die Milesight IoT-Cloud zur Verwaltung von Geräten verwenden.
- 4) Nur der OTAA-Modus unterstützt den Rejoin-Modus.

LoRaWAN-Frequenzeinstellungen:

Gehen Sie zu „**LoRaWAN > Channel**“ der ToolBox-Software oder zu „**Setting > LoRaWAN Settings**“ der ToolBox-App, um die unterstützte Frequenz auszuwählen und Kanäle für die Übertragung von Uplinks auszuwählen. Stellen Sie sicher, dass die Kanäle mit dem LoRaWAN®-Gateway übereinstimmen.

Support Frequency :		EU868		
<input type="checkbox"/>	Index	Frequency/MHz	Max Datarate	Min Datarate
<input checked="" type="checkbox"/>	0	868.1	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input checked="" type="checkbox"/>	1	868.3	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input checked="" type="checkbox"/>	2	868.5	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	3	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	4	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	5	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	6	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	7	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	8	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	9	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	10	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125
<input type="checkbox"/>	11	0	5-SF7BW125	0-SF12BW125

Wenn die Frequenz CN470/AU915/US915 ist, können Sie den Index des Kanals, den Sie aktivieren möchten, in das Eingabefeld eingeben, wobei Sie die Kanäle durch Kommas trennen müssen.

Beispiele:

1, 40: Aktivierung von Kanal 1 und Kanal 40

1-40: Aktivierung von Kanal 1 bis Kanal 40

1-40, 60: Aktivierung von Kanal 1 bis Kanal 40 und Kanal 60 Alle:

Aktivierung aller Kanäle

Null: Gibt an, dass alle Kanäle deaktiviert sind

Support Frequency : AU915			
Enabled Channel Index:	<input type="text" value="0-71"/>		
Channel Index	Frequency/MHz	Channel Spacing/MHz	BW/kHz
0 - 15	915.2 - 918.2	0.2	125
16 - 31	918.4 - 921.4	0.2	125
32 - 47	921.6 - 924.6	0.2	125
48 - 63	924.8 - 927.8	0.2	125
64 - 71	915.9 - 927.1	1.6	500

Hinweis:

Für das Modell -868M ist die Standardfrequenz EU868;

für das Modell -915M ist die Standardfrequenz AU915.

4.3 Schnittstelleneinstellungen

Die UC50x-Serie unterstützt die Datenerfassung über mehrere Schnittstellen, darunter GPIOs, analoge Eingänge und serielle Schnittstellen. Darüber hinaus kann sie die Endgeräte über Stromausgangsschnittstellen mit Strom versorgen. Die Grundeinstellungen sind wie folgt:

Gehen Sie zu „Allgemein->Grundeinstellungen“ der ToolBox-Software oder zur Seite „Einstellungen->Allgemeine Einstellungen“, um das Berichtsintervall zu ändern.

Reporting Interval	<input type="text" value="10"/> s
The device returns to the power supply state	<input type="button" value="Last working status ▾"/>
Change Password	<input type="checkbox"/>

Parameter	Beschreibung
Meldeintervall	Berichtsintervall für die Übertragung von Daten an den Netzwerkserv. Standard: 20 Minuten, Bereich: 1-1080 Minuten. Hinweis: Die RS232-Übertragung folgt nicht dem Berichtsintervall.
Das Gerät kehrt in den Stromversorgungszustand zurück	Wenn das Gerät die Stromversorgung verliert und wieder mit Strom versorgt wird, schaltet sich das Gerät entsprechend diesem Parameter ein oder aus.
Passwort ändern	Ändern Sie das Passwort für die ToolBox-App oder -Software, um dieses Gerät zu lesen/schreiben Gerät.

4.3.1 RS485-Einstellungen

1. Verbinden Sie das RS485-Gerät mit dem RS485-Anschluss an der Schnittstelle 2. Wenn Sie UC50x zur Stromversorgung des RS485-Geräts benötigen, schließen Sie bitte das Stromkabel des RS485-Geräts an den 5V/9V/12V- oder 3,3V-Stromausgang an der Schnittstelle 2.
2. Gehen Sie zu „Allgemein > Seriell“ der ToolBox-Software oder zu „Einstellungen > Serielle Einstellungen“, um RS485 zu aktivieren und die Einstellungen für den seriellen Anschluss zu konfigurieren. Die Einstellungen für den seriellen Anschluss sollten mit denen der RS485-Endgeräte übereinstimmen.

Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface Type	RS485 (Modbus Master) <input type="button" value="▼"/>
Interface 2 (Pin1) 5/9/12V Output	<input type="checkbox"/>
Interface 2 (Pin2) 3.3V Output	<input type="checkbox"/>
Baud Rate	<input type="button" value="9600"/> <input type="button" value="▼"/>
Data Bit	<input type="button" value="8 bits"/> <input type="button" value="▼"/>
Stop Bit	<input type="button" value="1 bits"/> <input type="button" value="▼"/>
Parity	<input type="button" value="None"/> <input type="button" value="▼"/>
Execution Interval	<input type="button" value="3"/> ms
Max Resp Time	<input type="button" value="600"/> ms
Max Retry Times	<input type="button" value="0"/>
Modbus RS485 bridge LoRaWAN	<input type="checkbox"/>
Port	<input type="button" value="0"/>

Parameter	Beschreibung
Schnittstelle 2 (Pin 1) 5V/9V/12V-Ausgang	Aktivieren Sie den 5V/9V/12V-Ausgang von Schnittstelle 2, um RS485 mit Strom zu versorgen. Endgeräte. Standardmäßig beträgt sie 12 V, und Sie können die Spannung über DIP-Schalter ändern.
Leistungsabgabezeit vor der Erfassung	Die 5V/9V/12V-Ausgangsleistung versorgt die RS485-Endgeräte für einen bestimmten Zeitraum mit Strom, bevor Daten für die Initialisierung der Endgeräte erfasst werden. Bereich: UC501 ist 0-600 s, UC502 ist 0-10 s.
Schnittstelle 2 (Pin 2) 3,3-V-Ausgang	Aktivieren Sie die 3,3-V-Ausgangsleistung von Schnittstelle 2, um die RS485-Endgeräte mit Strom zu versorgen
Stromversorgungsmodus	Wählen Sie „Kontinuierliche Stromversorgung“ oder „Konfigurierbare Stromversorgungszeit“. Wenn Sie „Konfigurierbare Stromversorgungszeit“ wählen, beträgt der Zeitbereich 0-600 s.
Baudrate	Es stehen 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 zur Verfügung.
Datenbit	8 Bit sind verfügbar.
Stoppbitt	1 Bit/2 Bit sind verfügbar.
Parität	Keine, ungerade und gerade verfügbar.
Ausführungsintervall	Das Ausführungsintervall zwischen den einzelnen Modbus-Befehlen.
Max. Antwortzeit	Die maximale Antwortzeit, die das UC50x auf die Antwort auf den Befehl wartet. Wenn es nach Ablauf der maximalen Antwortzeit keine Antwort erhält, wird festgestellt, dass der Befehl abgelaufen ist.
Maximale Wiederholungszeit	Legen Sie die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen fest, nachdem das Gerät keine Daten von RS485-Endgeräten lesen konnte.
Modbus RS485-Brücke LoRaWAN	Wenn dieser Modus aktiviert ist, leitet UC50x Modbus-RTU-Befehle vom Netzwerkserver transparent an RS485-Endgeräte weiter und sendet die Modbus-Antworten unverändert zurück an den Netzwerkserver. Port: Wählen Sie zwischen 2-84 und 86-223.

Hinweis: Wenn Sie die Leistungsausgabe zur Stromversorgung von RS485-Modbus-Slave-Geräten verwenden, wird nur dann Strom geliefert, wenn das Meldeintervall erreicht ist. Es wird empfohlen, Slave-Geräte während des PoC-Tests mit einer externen Stromversorgung zu betreiben.

3. Klicken Sie auf „“, um Modbus-Kanäle hinzuzufügen, und speichern Sie anschließend die Konfigurationen.

Channel Settings**Fetch**

Channel ID	Name	Slave ID	Address	Quantity	Type	Sign	Value	Fetch	X	+
1	Temperature	1	0	1	Input Register(INT16)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="554"/>	Fetch	X	+

Save

Up to 16 channels

Parameter	Beschreibung
Kanal-ID	Wählen Sie die Kanal-ID aus, die Sie konfigurieren möchten. Es stehen 16 Kanäle zur Auswahl.
Name	Passen Sie den Namen an, um jeden Modbus-Kanal zu identifizieren.
Slave-ID	Legen Sie die Modbus-Slave-ID des Endgeräts fest.
Adresse	Die Startadresse für das Lesen.
Anzahl	Legen Sie fest, wie viele Stellen ab der Startadresse gelesen werden sollen. Der Wert ist auf 1 festgelegt.
Typ	Wählen Sie den Datentyp der Modbus-Kanäle aus.
Vorzeichen	Das Häkchen zeigt an, dass der Wert ein Plus- oder Minuszeichen hat.

Beispiel: Wenn Sie die Konfiguration wie in der folgenden Abbildung vornehmen, sendet UC50x regelmäßig den Modbus-Lesebefehl an das Endgerät: 01 03 00 00 00 01 84 0A

Channel ID	Name	Slave ID	Address	Quantity	Type	Sign	Decimal Place	Value	Fetch	X	+
1	Temperature	1	0	1	Holding Register(INT16)	<input type="checkbox"/>	0	<input type="text" value="554"/>	Fetch	X	+

4. Klicken Sie in der ToolBox-Software auf „Fetch“, um zu überprüfen, ob UC50x die richtigen Daten von den Endgeräten lesen kann. Sie können auch oben in der Liste auf „Fetch“ klicken, um alle Kanaldaten abzurufen.

Channel ID	Name	Slave ID	Address	Quantity	Type	Sign	Value	Fetch	X	+	
1	1	1	16	1	Input Register(INT16)	<input type="checkbox"/>	554	<input checked="" type="checkbox"/>	Fetch	X	+
2	2	2	12	1	Holding Register(INT16)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="554"/>	Fetch	X	+	
3	1	1	17	1	Input Register(INT16)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="554"/>	Fetch	X	+	

Hinweis: Klicken Sie bitte nicht zu häufig auf „Fetch“, da die Antwortzeit für jedes Endgerät unterschiedlich ist.

Für die ToolBox-App

- a. Tippen Sie auf jeden Modbus-Kanal, klicken Sie auf „Sammeln“ und verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Gerät, damit dieses Daten erfasst.
- b. Klicken Sie auf „Abrufen“ und schließen Sie Ihr Smartphone an, damit die App die Daten lesen kann. Sie können auch auf „Alle sammeln“ und „Alle abrufen“ tippen, um alle Kanaldaten abzurufen.

← Temerature

* Name	<input type="text" value="Temerature"/>		
Slave ID	-	1	+
Address	-	0	+
Quantity	1		
Type	<input type="text" value="Holding Register(INT16)"/>		
Sign	<input checked="" type="checkbox"/>		
Value	-	<input type="button" value="Collect"/>	

4.3.2 RS232-Einstellungen

1. Schließen Sie das RS232-Gerät an den RS232-Anschluss an Schnittstelle 2 an. Wenn Sie UC501 zur Stromversorgung des RS232-Geräts benötigen, schließen Sie das Stromkabel des RS232-Geräts an den Stromausgang an Schnittstelle 2 an.
2. Gehen Sie zu „Allgemein -> Seriell“ der ToolBox-Software oder zu „Einstellungen -> Serielle Einstellungen“, um RS232 zu aktivieren und die Einstellungen für den seriellen Anschluss zu konfigurieren. Die Einstellungen für den seriellen Anschluss sollten mit denen der RS232-Endgeräte übereinstimmen.

Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface Type	<input type="text" value="RS232"/>
Interface 2 (Pin1) 5/9/12V Output	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface 2 (Pin2) 3.3V continuous Output	<input type="checkbox"/>
Baud Rate	<input type="text" value="9600"/>
Data Bit	<input type="text" value="8 bits"/>
Stop Bit	<input type="text" value="1 bits"/>
Parity	<input type="text" value="None"/>
Port	<input type="text" value="86"/>

Parameter	Beschreibung
Schnittstelle 2 (Pin 1)	Aktivieren Sie den 5V/9V/12V-Stromausgang von Schnittstelle 2, um RS232-Endgeräte
5 V/9 V/12 V-Ausgang	kontinuierlich mit Strom zu versorgen. Nur UC501 unterstützt diese Funktion.

	Hinweis: Die Ausgangsleistung beträgt standardmäßig 12 V. Sie können die DIP-Schalter auf die Spannung ändern.
Schnittstelle 2 (Pin 2) 3,3 V Dauerausgang	Aktivieren Sie die 3,3-V-Ausgangsleistung von Schnittstelle 2, um RS232-Endgeräte kontinuierlich mit Strom zu versorgen.
Baudrate	300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 sind verfügbar.
Datenbit	8 Bit verfügbar.
Stoppbit	1 Bit/2 Bit sind verfügbar.
Parität	Keine, ungerade und gerade verfügbar.
Port	Der für die RS232-Datenübertragung verwendete Port.

4.3.3 GPIO-Einstellungen

1. Schließen Sie Geräte an die GPIO-Anschlüsse der Schnittstelle 2 an.
2. Gehen Sie zu „Allgemein > GPIO“ der ToolBox-Software oder zu „Einstellungen > GPIO-Einstellungen“, um den GPIO-Port zu aktivieren.

Interface Name	GPIO 1
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface Type	<input type="button" value="Digital Input1"/>
Digital Input	<input type="button" value="Pull Down"/>
Status	<input type="text"/> Fetch

Interface Name	GPIO 2
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface Type	<input type="button" value="Digital Input2"/>
Digital Input	<input type="button" value="Pull Down"/>
Status	<input type="text"/> Fetch

Save

3. Wählen Sie den GPIO-Typ entsprechend Ihren Anforderungen aus.
 - **Digitaler Eingang:** Erfasst den hohen oder niedrigen Status von Geräten.
 - **Digitaler Ausgang:** Senden Sie ein Spannungssignal, um Geräte auszulösen.
 - **Zähler:** Impulszähler.

Digitaler Eingang:

Wählen Sie den Anfangszustand des digitalen Eingangs. Wenn „Pull-up“ ausgewählt ist, wird die fallende Flanke ausgelöst; wenn „Pull-down“ ausgewählt ist, wird die steigende Flanke ausgelöst. Klicken Sie nach der Auswahl auf „Abrufen“, um den aktuellen Status des digitalen Eingangs zu überprüfen.

Interface Name	GPIO 1
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface Type	Digital Input1
Digital Input	Pull Down
Status	Low  

Digitaler Ausgang:

Klicken Sie auf „Switch“, um zu überprüfen, ob UC50x Geräte über den digitalen Ausgang auslösen kann, oder klicken Sie auf „Fetch“, um den aktuellen Status des digitalen Ausgangs zu überprüfen.

Interface Name	GPIO 1
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface Type	Digital Output1
Status	Low   

Impulszähler:


Interface Name	GPIO 1
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Interface Type	Counter
Digital Input	Pull Down
Digital Filter	<input checked="" type="checkbox"/>
keep last value when power off	<input checked="" type="checkbox"/>
Counter values	0   

Parameter	Beschreibung
Digitaler Eingang	Anfangsstatus des Zählers. Pull-Down: Bei Erkennung einer steigenden Flanke um 1 erhöhen Pull-Up/Keine: Bei Erkennung einer fallenden Flanke um 1 erhöhen
Digitalfilter	Es wird empfohlen, diese Option zu aktivieren, wenn die Impulsdauer größer als 250 us ist.

Letzten Wert beibehalten beim Ausschalten	Behalte die gezählten Werte bei, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
Start/Stopp	Das Gerät zum Starten/Stoppen der Zählung veranlassen. Hinweis: UC50x sendet unveränderliche Zählwerte, wenn Sie nicht auf „Start“ klicken.
Aktualisieren	Aktualisieren Sie, um die neuesten Zählwerte zu erhalten.
Löschen	Zählen Sie den Wert von 0 an.

4.3.4 AI-Einstellungen

1. Schließen Sie das analoge Gerät an die analogen Eingangsanschlüsse der Schnittstelle 1 an. Wenn Sie UC50x zur Stromversorgung des analogen Geräts benötigen, schließen Sie das Stromkabel des analogen Geräts an den Stromausgang der Schnittstelle 1 an.
2. Gehen Sie zu „Allgemein > AI“ der ToolBox-Software oder zu „Einstellungen > AI-Einstellungen“, um den analogen Eingang zu aktivieren und den Analogtyp auszuwählen.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass [die DIP-Schalter](#) geändert wurden, wenn Sie den 0-10-V-Modus verwenden möchten.

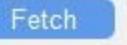Interface Name <input type="text" value="Analog Input 1"/> Enable <input checked="" type="checkbox"/> Analog Input Signal Type <input type="text" value="4-20 mA"/>  Status <input type="text"/> 
Interface Name <input type="text" value="Analog Input 2"/> Enable <input checked="" type="checkbox"/> Analog Input Signal Type <input type="text" value="0-10 V"/>  Status <input type="text"/> 

3. Aktivieren Sie „Schnittstelle 1 (Pin 1) 5V/9V/12V-Ausgang“ oder „Schnittstelle 1 (Pin 2) 3,3V-Ausgang“ und konfigurieren Sie „Leistungsausgangszeit vor Erfassung“. UC50x versorgt die analogen Geräte dann für einen bestimmten Zeitraum mit Strom, bevor Daten erfasst werden.

Hinweis: Wenn Sie die Leistungsausgabe zur Stromversorgung analoger Geräte verwenden, wird nur dann Strom geliefert, wenn das Berichtsintervall bevorsteht. Es wird empfohlen, Slave-Geräte während des PoC-Tests mit externer Stromversorgung zu betreiben.

Interface 1 (Pin1) 5/9/12V Output	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Output Time Before Collect	<input type="text"/> 0 s
Interface 1 (Pin2) 3.3V Output	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Supply Mode	<input type="button" value="Configurable power supply time"/>
Power Output Time Before Collect	<input type="text"/> 0 s

4. Klicken Sie in der ToolBox-Software auf „Fetch“, um zu überprüfen, ob UC50x die richtigen Daten von den analogen Geräten lesen kann.

Interface Name	Analog Input 2
Enable	<input checked="" type="checkbox"/>
Analog Input Signal Type	<input type="button" value="0-10 V"/>
Status	<input type="text"/> 0.00 V <input checked="" type="checkbox"/> Fetch

Für die ToolBox-App

- a. Klicken Sie auf „Collect“ und verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Gerät, damit das Gerät Daten erfasst.
- b. Klicken Sie auf „Abrufen“ und verbinden Sie Ihr Smartphone, damit die App die Daten lesen kann.

<input type="button" value="AI Settings"/>	
Interface 2(Pin 1) 5/9/12V <input type="checkbox"/>	
Analog Input 1 <input checked="" type="checkbox"/>	
Analog input Signal Type <input type="button" value="4-20mA"/>	
Status	- mA <input type="button" value="Collect"/>

4.4 Wartung

4.4.1 ToolBox-

Software

aktualisieren:

1. Laden Sie die Firmware von www.milesight-iot.com auf Ihren PC herunter.
2. Gehen Sie zu „Wartung->Upgrade“ der ToolBox-Software, klicken Sie auf „Durchsuchen“, um die Firmware zu importieren und

aktualisieren Sie das Gerät. Sie können auch auf „Up to Date“ klicken, um nach der neuesten Firmware für das Gerät zu suchen und es zu aktualisieren.

Model:	UC502-868M
Firmware Version:	01.07
Hardware Version:	2.1
Domain:	Beijing Server
FOTA:	Up to date
Update Locally	<input type="button" value="Browse"/> <input type="button" value="Upgrade"/>

ToolBox-App:

1. Laden Sie die Firmware von www.milesight-iot.com auf Ihr Smartphone herunter.
2. Öffnen Sie die ToolBox-App und klicken Sie auf „Durchsuchen“, um die Firmware zu importieren und das Gerät zu aktualisieren.

Hinweis:

- 1) Während des Upgrades werden keine Vorgänge in ToolBox unterstützt.
- 2) Nur die Android-Version von ToolBox unterstützt die Upgrade-Funktion.


Status	Setting	Maintenance
SN	6412B3029235	
Model	UC501-868M	
Firmware Version	V1.2	
Hardware Version	V2.0	
Manual Upgrade	<input type="button" value="Browse"/>	

4.4.2 Sicherung

UC50x-Geräte unterstützen die Sicherung der Konfiguration, um eine einfache und schnelle Massenkonfiguration der Geräte zu ermöglichen. Die Sicherung ist nur für Geräte desselben Modells und desselben LoRa-Frequenzbands zulässig. Wählen Sie eine der folgenden Methoden zur Sicherung des Geräts aus:

ToolBox-Software:


1. Gehen Sie zu „Wartung -> Sichern und Zurücksetzen“ und klicken Sie auf „Exportieren“, um die aktuelle Konfiguration als Sicherungsdatei im JSON-Format zu speichern.
2. Klicken Sie auf „Durchsuchen“, um die Sicherungsdatei auszuwählen, und klicken Sie dann auf „Importieren“, um die

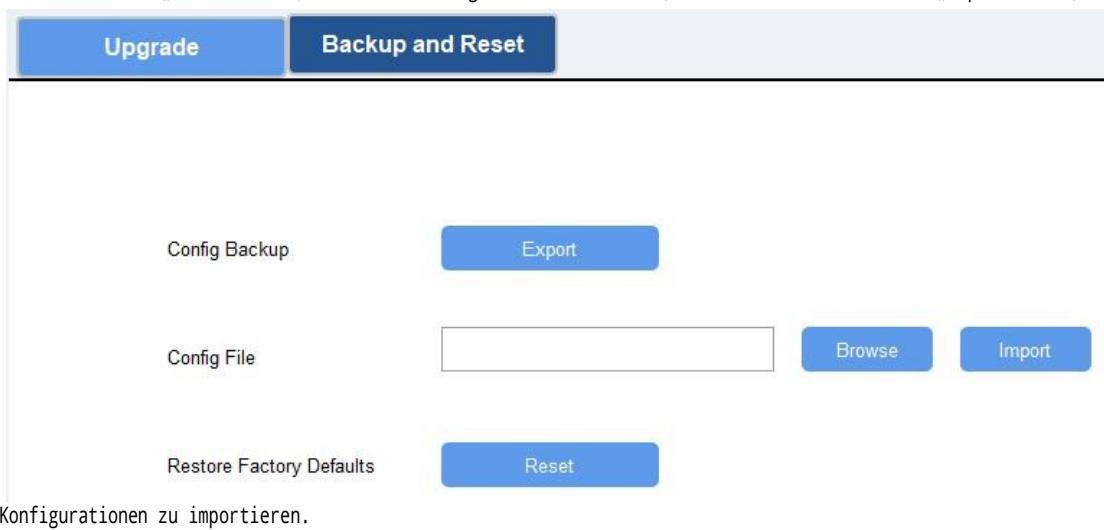

Konfigurationen zu importieren.

ToolBox-App:

1. Gehen Sie zur Seite „Vorlage“ in der App und speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Vorlage. Sie können die Vorlagendatei auch bearbeiten.
2. Wählen Sie eine auf dem Smartphone gespeicherte Vorlagendatei aus und klicken Sie auf „Schreiben“. Schließen Sie dann ein anderes Gerät an, um die Konfiguration zu schreiben.

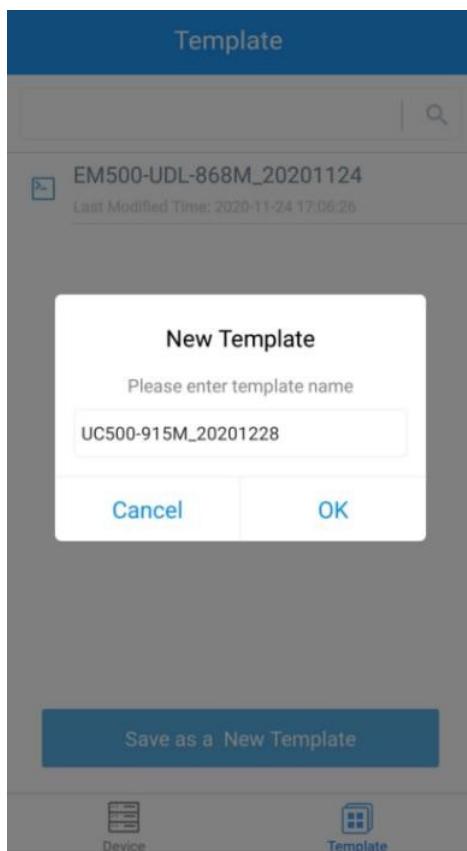

4.4.3 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen


Bitte wählen Sie eine der folgenden Methoden, um das Gerät zurückzusetzen:

Über die Hardware: Öffnen Sie das Gehäuse des UC50x und halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt.

Über die ToolBox-Software: Gehen Sie zu „Wartung -> Sichern und Zurücksetzen“ und klicken Sie auf „Zurücksetzen“.



Über die ToolBox-App: Gehen Sie zu „Gerät -> Wartung“ und klicken Sie auf „Zurücksetzen“. Halten Sie dann Ihr Smartphone mit NFC-Funktion an den UC50x, um das Zurücksetzen abzuschließen.

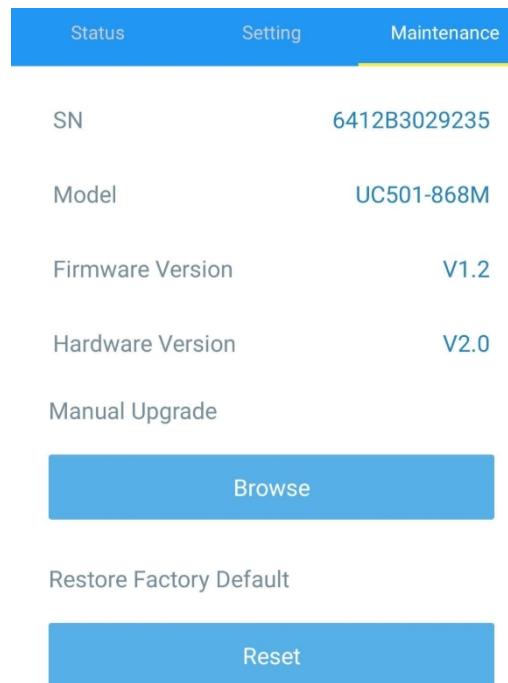


5. Installation

Die UC50x-Serie unterstützt die Wand- oder Mastmontage. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie über die Montagehalterung, die Wand- oder Mastmontagesätze und andere erforderliche Werkzeuge verfügen.

Wandmontage:

1. Befestigen Sie die Dübel in der Wand und befestigen Sie dann die Montagehalterung mit Schrauben an den Dübeln.
2. Setzen Sie das Gerät auf die Montagehalterung und befestigen Sie die Unterseite des Geräts mit einer Befestigungsschraube an der Halterung.

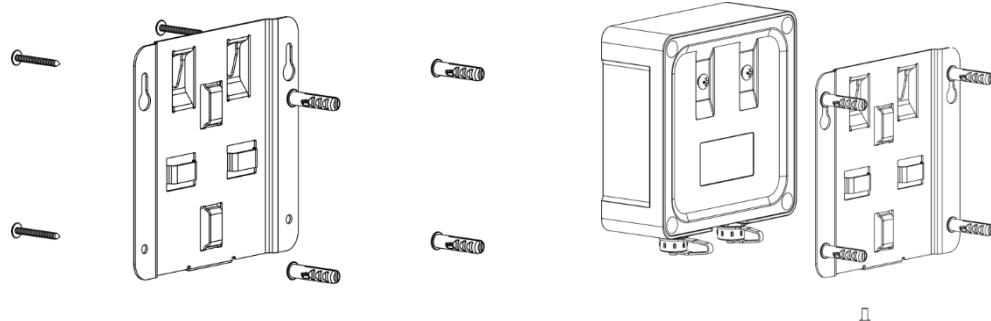

Mastmontage:

1. Richten Sie die Schlauchschelle gerade und schieben Sie sie durch die rechteckigen Ringe in der Halterung. Wickeln Sie die Schlauchschelle um den Mast. Ziehen Sie anschließend den Verriegelungsmechanismus mit einem Schraubendreher fest, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.
2. Setzen Sie das Gerät auf die Halterung und befestigen Sie die Unterseite des Geräts mit einer Befestigungsschraube an der Halterung.



6. Milesight IoT Cloud Management

Die UC50x-Serie kann über die Milesight IoT Cloud-Plattform verwaltet werden. Die Milesight IoT Cloud ist eine umfassende Plattform, die mehrere Dienste wie die Fernverwaltung von Geräten und die Datenvisualisierung mit einfachsten Bedienungsverfahren bietet. Bitte registrieren Sie ein Milesight IoT Cloud-Konto, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Milesight LoRaWAN® Gateway in der Milesight IoT Cloud online ist. Weitere Informationen zum Verbinden des Gateways mit der Cloud finden Sie im Benutzerhandbuch des Gateways.

2. Gehen Sie zur Seite „Meine Geräte“ und klicken Sie auf „+Neue Geräte“. Geben Sie die Seriennummer des UC50x ein und wählen Sie das zugehörige Gateway aus.

3. Für UC501 klicken Sie auf „“ und gehen Sie zu „Grundeinstellungen“, um den Klassentyp entsprechend den Geräteeinstellungen zu ändern.

4. Nachdem UC50x in der Milesight IoT Cloud online ist, klicken Sie auf „“ und gehen Sie zu „Interface Settings“, um die verwendeten Schnittstellen auszuwählen und den Namen das Zeichen und die Formeln anzupassen.

Hinweis: Die Modbus-Kanaleinstellungen sollten mit der Konfiguration in ToolBox übereinstimmen.

The screenshot shows the Milesight IoT interface for a UC501 device. The left sidebar includes links for Dashboard, My Devices (selected), Map, Triggers, Reports, Event Center (47), Sharing Center, and Me. The main content area is titled 'Devices / UC501 / Interface Settings' and contains tabs for Basic Settings, Interface Settings (selected), Maintenance, and Log. The Interface Settings tab shows the following configuration:

Enable	Name	Type	Custom Name			Current Value	Alarm Threshold		
<input checked="" type="checkbox"/>	GPIO_1	Digital Input	Low	Low	High	High	- = Disable		
<input checked="" type="checkbox"/>	GPIO_2	Digital Output	Low	Low	High	High	- = Disable		
		Type	Osh	Osl	Unit	Current Value	Alarm Threshold		
		4 - 20mA	20	4	mA	Ccy: - mA Min: - mA Max: - mA Avg: - mA	≤ [] ≥ []		
		4 - 20mA	20	4	mA	Ccy: - mA Min: - mA Max: - mA Avg: - mA	≤ [] ≥ []		
Channel ID	Channel Name	Type	Sign	Raw Data	Formula	Value	Unit	Alarm Threshold	Operation
1	Temperature		<input type="checkbox"/>	HEX:- DEC:-		-		≤ [] ≥ []	

7. Geräte-Nutzlast

Die UC50x-Serie verwendet das Standard-Milesight-IoT-Nutzdatenformat auf Basis von IPSO. Weitere Informationen finden Sie im [Kommunikationsprotokoll der UC50x-Serie](#). Für Decoder von Milesight-IoT-Produkten klicken Sie bitte [hier](#).

-ENDE-